

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	319517/8/26-147104	Data raportu	19-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	05-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/71222/26/07/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARECYHYCGJ942679
Marka, model	TOYOTA Proace City Verso 19...
Typ, wersja	Proace City Verso 1.5 D-4D C...
Numer rejestracyjny	WD3407P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	243 338 km
Data 1. rej./rok prod.	08-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik zmierzchu, Drzwi tylne (otwierane na boki 60/40), przeszklone, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy podstawowy (regulacja wysokości i pochyleń), HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 2 głośniki, Roleta przestrzeni bagażowej, System eCall, System monitorowania ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, podstawowy, System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TARZANO, ALLSEASON ELITE	205/60 16 96V	4,0 mm
	lewe	TARZANO, ALLSEASON ELITE	205/60 16 96V	3,0 mm
tylna	prawe	TARZANO, ALLSEASON ELITE	205/60 16 96V	4,0 mm
	lewe	TARZANO, ALLSEASON ELITE	205/60 16 96V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2

2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
7	Zderzak, środek	wgniecenie	WY	0.8
8	Zderzak, róg R	pęknięcie	WY	
9	Kołpak koła przód L	pęknięcie	WY	0.1
10	Deska rozdzielcza cz.dolna boczna L	brak	WY	0.3
11	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
12	Ostona przełączników L	brak	WY	0.2
13	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie	NA	
14	Zaślepka haka holowniczego R	zarysowanie	NA	
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.2
16	Drzwi części ład.przesuwne L	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
17	Komplet nakładek pokrywy tylnej R	nieoryginalna naklejka	NA	
18	Kołpak koła tył L	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

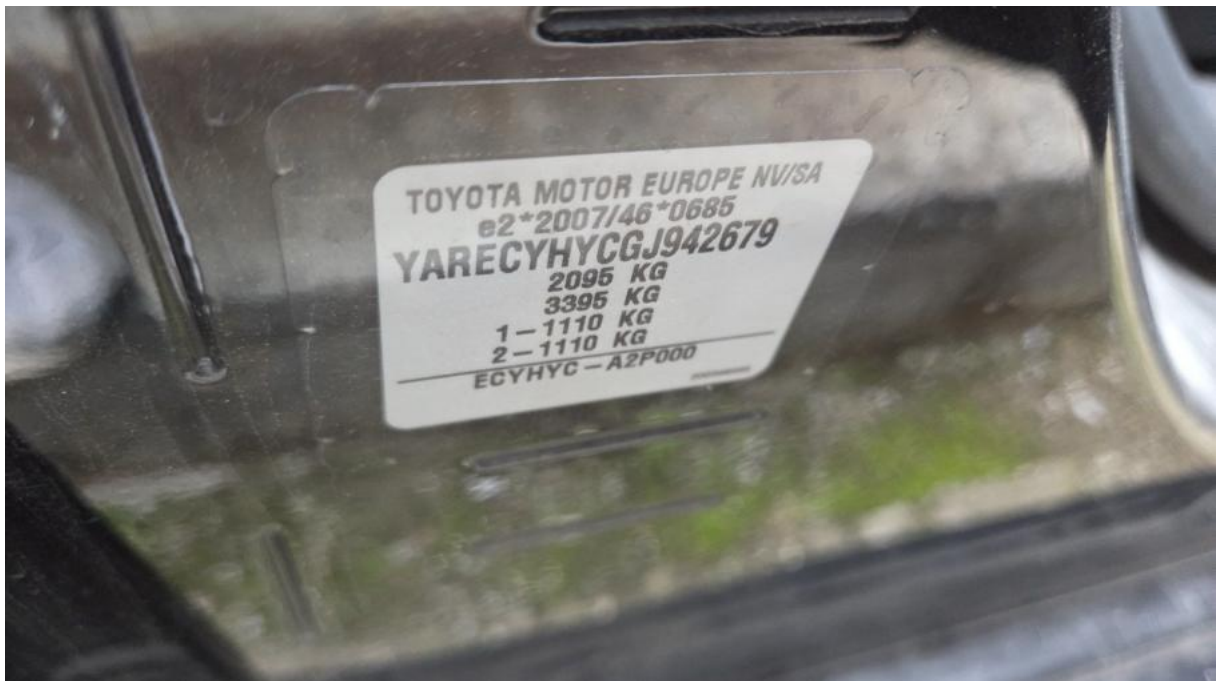

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Kołpak tylny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kółpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 50

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1